



Palcmanká Maša

Internetový profil vody určenej na kúpanie

Členský štát EÚ: Slovenská republika	
Kraj: Košický	
Obec: Dedinky	
ID vody na kúpanie: SKREK039	
Spôsob vyhlásenia vody určenej na kúpanie (ďalej len „VUK“): Lokalita bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Košice č. 49/2024, ktorou sa vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v Košickom kraji za vodu určenú na kúpanie.	Obr. 1: Palcmanská Maša (zdroj: RÚVZ so sídlom v Rožňave)

Orgán kompetentný za monitorovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Kontaktné údaje

adresa: Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava

tel.: 058/ 732 32 57

e-mail: ruvzrv@uvzsr.sk

Orgán kompetentný za hodnotenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Kontaktné údaje

adresa: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

tel.: 02/49 284 111

e-mail: uvzsr@uvzsr.sk


Spôsob rekreácie

neorganizovaná (bez prevádzkovateľa)

Lokalizácia vody určenej na kúpanie v rámci SR



Detail základného povodia

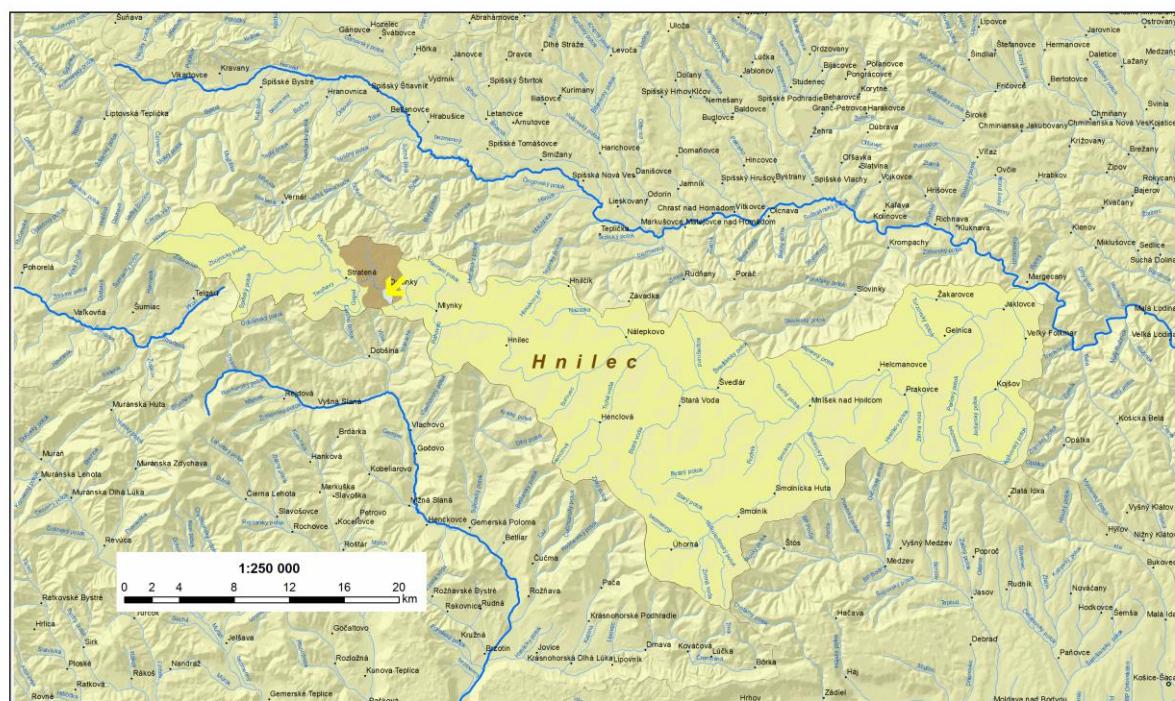

Legenda

● Bratislava	hlavné mesto	—	štátna hranica	●	voda na kúpanie	Hnilec	názov hlavného toku
■ Košice	krajské mesto	—	hlavný tok	●	základné povodie	Bela	názov prítoku
• Margecany	názov obce	—	prítok	■	podrobnejšie povodie	H nil e c názov základného povodia	

Mapová kompozícia: © VÚVH 2024

Mapa 1: Lokalizácia VUK Palcmanská Maša (zdroj: VÚVH)

Popis lokality

Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na území Slovenského raja, pri obci Dedinky, v kotlinovitom rozšírení údolia pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Do Palcmanskej Maši pritekajú viaceré horské potôčiky Slovenského raja a potok Hnilec. Je považovaná za najchladnejšiu priehradu na Slovensku.

Vznikla vybudovaním betónovej gravitačnej priehradky na Hnilci. Výstavba vodného diela prebiehala v rokoch 1948 až 1954. Nádrž je dôležitou súčasťou prečerpávacej vodnej elektrárne Dobšiná, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku. Účelom nádrže je akumulovanie vody pre zabezpečenie prívodu k vodnej elektrárni v Dobšinej, vyrovnanie prietokov Hnilca a rekreačné využitie. Celkový objem nádrže je 11,063 mil. m³ a zatopená plocha je 86,5 ha, s ohľadom na vodné turbíny v nádrži, nie je možné využívať celú vodnú plochu na kúpanie.

Dobrý prístup k vode je z východnej strany priehradky. Voda v priehrade je ideálna na umelý chov pstruha dúhového a sivoňa amerického. Tieto chovné stanice sú umiestnené priamo na vodnej ploche.

Rekreatantom a turistom umožňuje člnkovanie, rybárčenie a venovať sa vodným športom.



Legenda:

- monitorovacie miesto
- prevádzkovaná pláž

mierka: **1 : 6 000**

Mapa 2: Letecká snímka vody na kúpanie
(zdroj: Digitálna ortofotomapá © GKÚ, NLC)

Súradnice monitorovacieho miesta		x	y
Súradnicový systém	ETRS89	48,8635	20,3851
	S-JTSK	-326 009,9911	-1 220 326,1900

Tab. 1: Lokalizácia VUK Palcmanská Maša

Popis pláže

Štruktúra pláže

Charakter pláže

Celková dĺžka/plocha pláže

Celková plocha lokality

Plocha vody na kúpanie

Priemerná/max. hĺbka vody na kúpanie

Priemerná teplota vody počas sezóny

Obvyklá dĺžka kúpacej sezóny

trávnatá, ílovitá, štrková, s postupným vstupom do vody

prirodny

160 m / 3000 m²


856 000 m²

55 000 m²

0,20 m/10 m

21 °C

18.6. – 31.8.

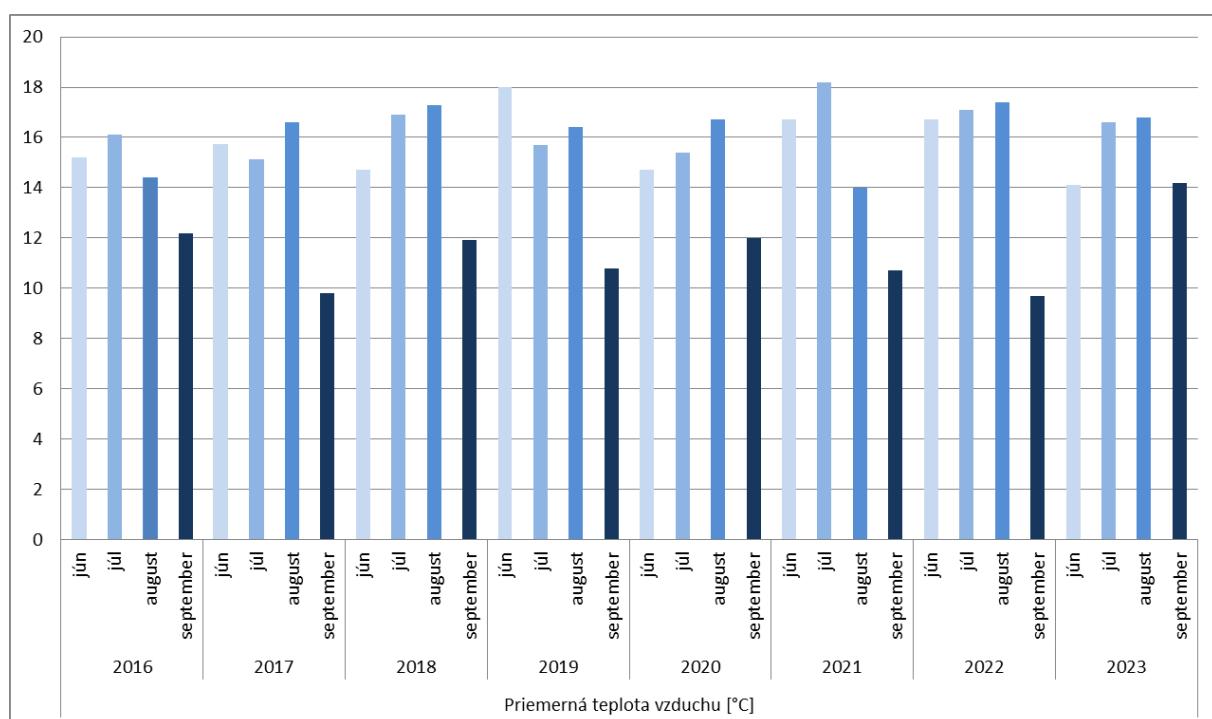

Obr. 2: Priemerná teplota vzduchu na VUK Palcmanská Maša (zdroj: SHMÚ)

Vybavenie pláže žiadne

Maximálny denný počet kúpacích sa počas kúpacej sezóny 1 000 osôb

Kapacita areálu 1 000 osôb

Vybavenie areálu: ubytovacie a reštauračné zariadenia, stanový tábor, jednosedačková lanovka, požičovňa vodných bicyklov a člnov, 2 parkoviská (záchytné/pri Hoteli Priehrada a v obci Dedinky)



Obr. 3: Palcmanská Maša (zdroj: RÚVZ so sídlom v Rožňave)

Lokalizácia VUK v zmysle § 2, 3 a 11 zákona č. 364/2004 Z. z.

Názov povodia	Dunaj
ID povodia	SK40000
Názov čiastkového povodia	Hornád
ID čiastkového povodia	SK40000RB2SB8
Názov vodného útvaru	vodná nádrž Palcmanská Maša
ID vodného útvaru	SKH1002

Charakteristika vodných útvarov

Palcmanská Maša je zároveň útvarom povrchových vôd SKH1002. Je to útvar povrchových vôd stojatých, teda vodná nádrž alebo podľa terminológie rámcovej smernice o vode rieka so zmenenou kategóriu.

Kategória vodných útvarov	povrchová voda stojatá (vodná nádrž)	
Kód vodného útvaru	SKH1002	
Názov vodného útvaru	vodná nádrž Palcmanská Maša	
Typologický popis vodných útvarov	kód typu	K 321
	popis typu	Vodný útvar so zmenenou kategóriou stredne hlboký s malou plochou povrchu v nadmorskej výške 500 - 800 m v Karpatoch
Dĺžka vodného útvaru (km)	1,45	
Charakter vodného útvaru	výrazne zmenený	
Stav vodných útvarov	chemický stav	nedosahuje dobrý (H)
	ekologický stav	nerelevantný údaj
	ekologický potenciál	dobrý a lepší (H)

Legenda:

H - stav vyhodnotený so vysokou úrovňou spoľahlivosti

Tab. 2: Zadefinovanie útvaru povrchovej vody, v ktorom sa VUK nachádza (zdroj: MŽP SR)

Stav tejto lokality môže byť ovplyvnený stavom ďalšieho útvaru povrchovej vody s kódom SKH0008.


Kategória vodných útvarov	povrchová voda tečúca (rieka)
Kód vodného útvaru	SKH0008
Názov vodného útvaru	Hnilec
Typologický popis vodných útvarov	K4M
kód typu	Malé toky v nadmorskej výške nad 800 m v Karpatoch
Dĺžka vodného útvaru (km)	23,2
Charakter vodného útvaru	prirodzený
Stav vodných útvarov	chemický stav: dobrý (M) ekologický stav: dobrý (H) ekologický potenciál: nerelevantný údaj

Legenda:

M - stav vyhodnotený so strednou úrovňou spoľahlivosti
H - stav vyhodnotený so vysokou úrovňou spoľahlivosti

Tab. 3: Ďalšie vodné útvary v oblasti vplyvu, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia (zdroj: MŽP SR)

Charakteristika oblasti vplyvu

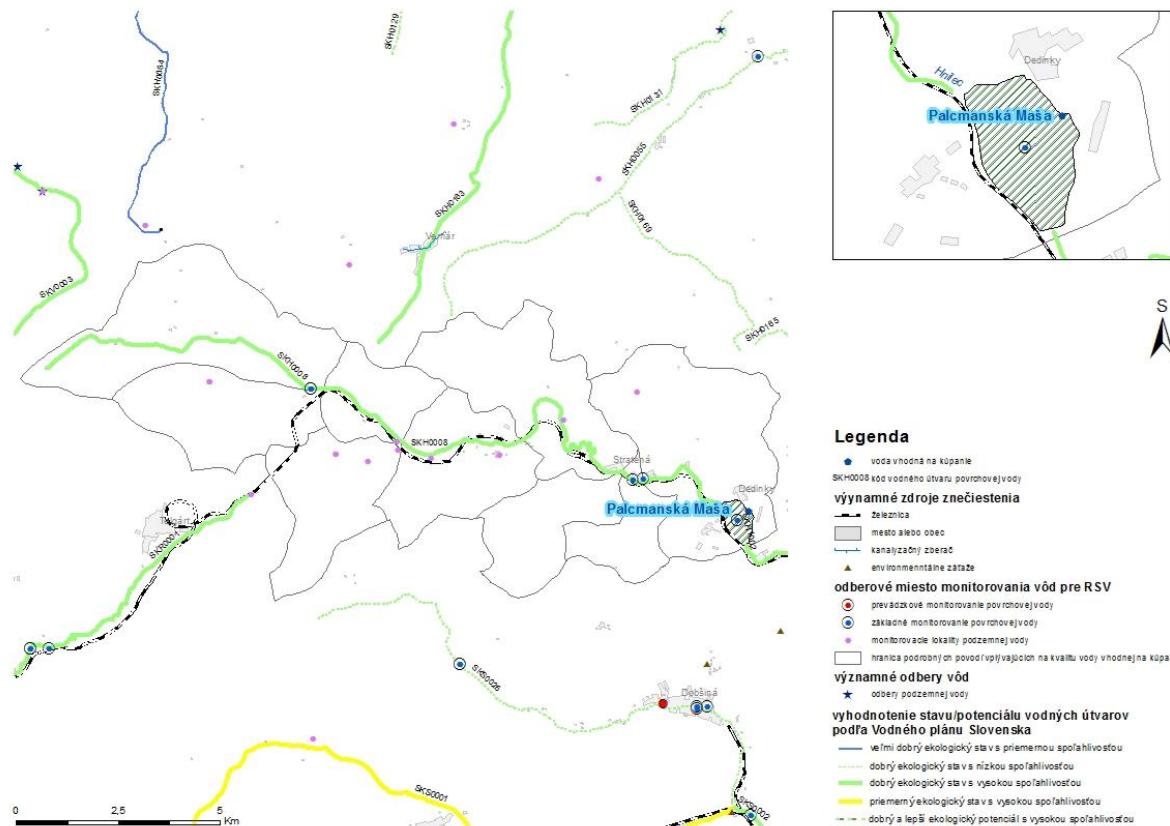

Mapa 3: Oblast' vplyvu (zdroj: VÚVH)

Popis zdrojov znečistenia v oblasti vplyvu

V minulosti sa za potenciálne zdroje znečistenia ovplyvňujúce kvalitu vody na kúpanie vo vodnej nádrži Palcmanská Maša považovali najmä športovo - rekreačná činnosť obyvateľstva najmä počas kúpacej sezóny a poľnohospodárska činnosť.

V súčasnosti sa podľa výsledkov hygienických kontrol za rok 2018 na negatívnom ovplyvňovaní kvality vody môžu podieľať tieto zdroje znečistenia :

- rybné hospodárstvo a vodné vtáctvo (hniezdne kolónie vodného vtáctva, prikrmovanie rýb, exkrementy a ī.).

Voda určená na kúpanie Palcmanská Maša je zároveň rybárskym pstruhovým revírom v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu. Na základe každoročného pravidelného zarybňovania sa v Palcmanskej Maši vyskytujú nasledovné druhy rýb: pstruh dúhový, pstruh potočný a jeho jazerná forma. Medzi menej časté úlovky patrí jalec, ostriež či plotica. Zaznamenané sú aj sporadické úlovky pekných štúk a lieňov. V posledných rokoch sa nádrž zarybňuje čoraz viac pôvodným pstruhom potočným.

Vo Vodnom pláne Slovenska bol pre druhý plánovací cyklus na výpočet emisií živín zaťažujúcich povrchové vody použitý model MONERIS. Emisie dusíka a fosforu sú počítané na základe vstupných informácií o živinovom znečistení pochádzajúcom z bodových zdrojov znečistenia, ktorými sú vypúšťania z čistiarní odpadových vód a vypúšťania priemyselných vód a na základe informácií o živinovom znečistení pochádzajúcom z plošných zdrojov znečistenia, ktorými sú atmosférická depozícia, erózia, povrchový odtok, sídla s nevybudovanou verejnou kanalizáciou alebo odťahčovaním dažďových vód, drenáž a podzemná voda. Výsledky modelovania sú popísané v kapitole 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>.

Znečistenie živinami v podrobnom povodí (4-23-04-098)	Interval vypočítaný prostredníctvom modelu MONERIS
celkový dusík	kg/(ha.rok) 20,1 až 40
celkový fosfor	kg/(ha.rok) - 5 až 5

Tab. 4: Znečistenie živinami vypočítané prostredníctvom modelu MONERIS pre referenčné obdobie 2015 – 2018 (zdroj: VÚVH)

Opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie živinového a organického znečistenia spôsobeného nedostatočným čistením odvádzaných odpadových vód alebo nedostatočným odkanalizovaním obcí spolu s opatreniami zameranými na zníženie vstupu živín z poľnohospodárstva popisujú kapitoly 8.1 a 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>.

Kvalita vody

Mikrobiológia

Zdravotne významné ukazovatele mikrobiologickej kvality vody (*Escherichia coli*, črevné enterokoky) neprekročili v sledovanom období rokov 2014 – 2023 medzné hodnoty ustanovené v národnej legislatíve pre prírodné kúpaliská.

Sinice (cyanobaktérie) a riasy

V letnom fytoplanktóne nádrži sa vyskytujú niektoré druhy zelených rias ako *Phacotus lenticularis*, *Planktosphaeria gelatinosa*, *Oocystis lacustris*, *Tetraselmis cordiformis*,

Elakatothrix genevensis, kryptomonády *Cryptomonas ovata*, *C. curvata*, *C. marssonii*. V jarnom období sú dominantné chryzomonády ako *Dinobryon divergens*, *Mallomonas tonsurata*, *Ochromonas* sp., *Kephyrion* sp. Rozsievky sú najhojnejšie zastúpenou skupinou počas celého roka, s maximom rozvoja v jarnom období. Zaznamenané boli najmä druhy *Fragilaria crotonensis*, *Lindavia balatonis*, *Nitzschia acicularis*, *N. fruticosa*, *Asterionella formosa*, *Pantocsekiella ocellata*.

Dlhodobo dobrú kvalitu vody na kúpanie v sledovanom období posledných piatich rokoch (2019 – 2023) potvrdzovali aj hodnoty chlorofylu a, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 2,1 do 5,9 µg/l (s maximálnou hodnotou 5,9 µg/l v prvej polovici augusta 2022), pričom medzná hodnota ukazovateľa je 50 µg/l. Taktiež hodnoty cyanobaktérií v tomto období neprekračovali limitné hodnoty a pohybovali sa v rozmedzí od 0 do 400 buniek/ml, pričom medzná hodnota ukazovateľa je 100 000 buniek/ml.

Makroriasy a ostatné makrofyty

Brehovú vegetáciu vodnej nádrže tvoria v stromovom aj krovinnom poschodí prevažne porasty viacerých druhov vrby (*Salix*). Vyskytuje sa tu *S. aurita*, *S. caprea*, *S. cinerea*, *S. euxina*. Vegetáciu dopĺňa v menšom množstve *Acer pseudoplatanus* (Javor horský), ojedinele *Fraxinus excelsior* (Jaseň štíhly) a *Cornus sanguinea* (Svíb krvavý). Breh hlavnej pláže je štrkovitý, prechádza do zatrávnenej časti tvorennej lúčnou a vlhkomilnou vegetáciou s dominantnými druhmi ako *Ranunculus acris*, *Bellis perennis*, *Veronica chamaedrys*, *Alchemilla monticola*, *Glechoma hederacea*, *Bromus erectus*, *Ajuga reptans*, *Cerastium fontanum*, *Geranium pratense* a iné. V litorálnej zóne rastú najmä *Phalaris arundinacea* (Chrastnica trst'ovníkovitá), rôzne druhy rodu *Carex* (ostrica) ako *C. hirta*, *C. spicata*, *C. acutiformis* a *Eleocharis acicularis* (Bahnička ihlovitá). Ponorené kamene vyskytujúce sa mimo hlavnej pláže sú porastené makrariasami, prevažne rodu *Spirogyra*.

Priamo vo vodnej nádrži sa vyskytuje niekoľko druhov vodných makrofytov, dominantným je *Myriophyllum spicatum* (Stolíštok klasnatý), menej je zastúpený *Potamogeton crispus*, *P. nodosus* (Červenavec kučeravý a užlatý) a *Ceratophyllum demersum* (Rožkatec ponorený), v plytkej vode rastie *Ranunculus aquatilis* (Močiarka niťovitolistá).

Dopady na zdravie

Žiadne poškodenie zdravia návštevníkov VUK Palcmanská Maša nebolo zaznamenané.

Údaje o profile

Dátum vytvorenia profilu	29. máj 2024
Posledná revízia profilu vody na kúpanie	-
Dôvod revízie	-
Najbližšia revízia profilu vody na kúpanie	podľa potreby

Spracovali:



MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Výskumný
ústav
vodného
hospodárstva
SLOVENSKÁ AGENTÚRA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vypracoval: Mgr. Ing. Katarína Jatzová, PhD.

Vedúci odboru hygiény životného prostredia: Mgr. Milada Eštóková, PhD.

Sekcia ochrany a podpory zdravia I.: MUDr. Kromerová

Kancelária HH SR a VSÚ: Mgr. Andrea Fedičová